

بسم الله الرحمن الرحيم

كنترل استپ موتور

کنترل Step Motor در پنج Mod

این مدار از طریق یک میکرو کنترلر 89s51 کنترل سرعت یک step motor را در پنج بر عهده دارد، این پنج حالت از طریق 5 کلید (normal open) رخ می دهد که هر کلید سرعت خاصی را از طریق 5 function فراهم می آورد.

Port 2 را به عنوان پرت ورودی فعال می کنیم و پین های 0 تا 4 را به یک سر کلید ها وصل کرده و سر دیگر کلید ها با یک مقاومت 10k به 5 + ولت وصل می کنیم، با بستن کلیدی که به پین 0 وصل شده 1 function اجرا شده step motor با سرعت 2 دوربر دقیقه شروع به حرکت می کند و پس از یک دقیقه می ایستد.

کلیدی که به پین یک وصل شده 2 Function را فعال کرده و step motor به مدت یک دقیقه و با سرعت 10 rpm می چرخد.

کلیدی که به پین 2 وصل شده 3 function را فعال کرده و step motor به مدت یک دقیقه و با سرعت 20 rpm می چرخد.

کلید وصل شده به پین 3 ، 4 function را فعال کرده و step motor را با سرعت 40 rpm به مدت 60 ثانیه به چرخش در می آورد.

کلید متصل شده به پین 4 ، 3 function را فعال کرده و step motor را با سرعت 100rpm به مدت 60 ثانیه می چرخاند.

پورتی که وظیفه فرستادن پالس های مربوط به step motor را بر عهده دارد، port 3، می باشد که پالس ها به واسطه آی سی ULN 2803 تقویت جریان شده و به انتقال می یابد.

(data shit ، IC تقویت جریان ULN 2803 در ذیل آمده و نحوه اتصال به سیم های حاوی سیگنال ذکر شده است).

این step motor از نوع 200 پله ای با زاویه 1/8 درجه برای هر step می باشد ، این step motor دارای 6 سیم می باشد که دو سیم سیاه و سفید آن com می باشند (به معنی اتصال به 5 + ولت) و 4 سیم دیگر پالس های مربوط به step motor را دریافت می کند.

رنگ های سیم ها به ترتیب :
سفید ، سیاه ، قرمز ، آبی ؛ زرد ، قهوه ای می باشد.

قرمز = D
آبی = C
زرد = B
قهوه ای = A

در توضیح برنامه از این نامگذاری ها استفاده می کنیم .

توضیحات نرم افزار :

این برنامه به زبان اس梅لی و توسط نرم افزار proviuw نوشته شده و سپس فایل HEX آن ساخته شده و از طریق پرگرمر سری S میکروکنترلرهای سری 8051 فایل هگز بر روی حافظه میکروکنترل ذخیره می شود و برنامه پرگرمر آن توسط شرکت ATMEL طراحی شده که در CD مربوط به پروژه با نام CABLE ISP درج گردیده است .

توضیحات متن برنامه :

LINE6:

این برنامه خانه 0000 حافظه میکروکنترلر نوشته شده و تا خانه 0120 ادامه دارد .

LINE 8,9 :

این دو خط PORT2 را آماده دریافت اطلاعات کلیدها از 5 پین ابتدای آن (یعنی از P2.0,P2.1,P2.2,P2.3,P2.4) می کند .

LINE 10,11,.....39 :

را چک می کنند و در صورت یک بودن هر کدام از کلید ها

این قسمت از برنامه در واقع 5 پین ابتدایی تابع های مربوطه را اجرا می نماید .

PIN	FUNCTION	ACTIVENESS
P2.0	F1	2 rpm for 1min
P2.1	F2	10 rpm for 1min
P2.2	F3	20 rpm for 1min
P2.3	F4	40 rpm for 1min
P2.4	F5	60rpm for 1min

LINE 11,12,13,14,15: در IF1 ، labale IF2 می رود و اگر پین دارای سطح یک باشد تا خیری به مدت 5msec برای حذف پرش اولیه به وجود می آید و سپس برای جلوگیری از حلقه های متوالی تا موقعی که کلید روشن باشد در line 13 با پرش ببروی labale s1 باقی می ماند تا موقعی که دست از روی کلید برداشته شود، سپس دوباره تا خیری به مدت 5 msec برای حذف پرش انتهایی در نظر گرفته شده است و پس از آن زیر برنامه F1 اجرا شده و موتور به مدت یک دقیقه و با سرعت 2rpm به حرکت در می آید .

LINE 17,18,19,20,21: در IF2 ، labale IF3 می رود و اگر پین دارای سطح یک باشد تا خیری به مدت 5msec برای حذف پرش اولیه به وجود می آید و سپس برای جلوگیری از حلقه های متوالی تا موقعی ای که کلید روشن باشد در line 19 با پرش ببروی labale s2 باقی می ماند تا موقعی که دست از روی کلید برداشته شود، سپس دوباره تا خیری به مدت 5 msec برای حذف پرش انتهایی در نظر گرفته شده است و پس از آن زیر برنامه F2 اجرا شده و موتور به مدت یک دقیقه و با سرعت 10 rpm به حرکت در می آید .

LINE 23,24,25,2627: در IF3 ، labale IF4 می رود و اگر پین دارای سطح یک باشد تا خیری به مدت 5msec برای حذف پرش اولیه به وجود می آید و سپس برای جلوگیری از حلقه های متوالی تا موقعی که کلید روشن باشد در line 25 با پرش ببروی labale s3 باقی می ماند تا موقعی که دست از روی کلید برداشته شود، سپس دوباره تا خیری به مدت 5 msec برای حذف پرش انتهایی در نظر گرفته شده است و پس از آن زیر برنامه F3 اجرا شده و موتور به مدت یک دقیقه و با سرعت 20 rpm به حرکت در می آید .

LINE 29,30,31,32,33: در IF4 ، labale IF5 می رود و اگر پین دارای سطح یک باشد تا خیری به مدت 5msec برای حذف پرش اولیه به وجود می آید و سپس برای جلوگیری از حلقه های متوالی تا موقعی که کلید روشن باشد در line 31 با پرش ببروی labale s4 باقی می ماند تا موقعی که دست از روی کلید برداشته شود، سپس دوباره تا خیری به مدت 5 msec برای حذف پرش انتهایی در نظر گرفته شده است و پس از آن زیر برنامه F4 اجرا شده و موتور به مدت یک دقیقه و با سرعت 40 rpm به حرکت در می آید .

LINE 35,36,37,38,39: در IF5 ، labale IF1 می رود و اگر پین دارای سطح یک باشد تا خیری به مدت 5msec برای حذف پرش اولیه به وجود می آید و سپس برای جلوگیری از حلقه های متوالی تا موقعی که کلید روشن باشد در line 37 با پرش ببروی labale s5 باقی می ماند تا موقعی که دست از روی کلید برداشته شود، سپس دوباره تا خیری به مدت 5 msec برای حذف پرش انتهایی در نظر

گرفته شده است و پس از آن زیر برنامه F5 اجرا شده و موتور به مدت یک دقیقه و با سرعت 60 rpm به حرکت در می آید .

LINE 41,42,43,44,45,46 :

تا خیری به مدت 5 MSEC ایجاد می کند .

تذکر:

در برنامه اصلی، حلقه با 8 تکرار ، data0 را از code0 بر روی پورت3 می فرستد .(پاسهای نیم موج) برای هریک step باید 8 مرحله زیر را انجام داد :

	A	B	C	D
1	1	1	1	0
2	1	1	0	0
3	1	1	0	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	0	0	1	1
7	0	1	1	1
8	0	1	1	0

اعداد 14, 12, 13, 9, 11, 3, 7, 6 از طریق DPTR بازخوانی شده و بر روی پرت قرار می گیرد .

محاسبات سرعتهای (60 , 70 , 80 , 90 , 100) :

مثال اول:

در این قسمت یک حلقه با 4 تکرار ، data4 را از code0 بر روی پورت3 می فرستد .(پاسهای تمام موج) برای هریک step باید 4 مرحله زیر را انجام داد :

	A	B	C	D
1	1	1	1	0
2	1	1	0	1
3	1	0	1	1
4	0	1	1	1

برای اینکه سرعت موتور در یک دقیقه 60 دور باشد محاسبه زیر صورت می‌پذیرد تا تاخیر مناسب ارزیابی شود . (**نکته: محاسبات زیربا پاسهای تمام موج می باشد یعنی اعداد 7 و 11 و 13 و 14)**

STEPS	
12000	60 دور
12000	60 ثانیه
200	1 ثانیه
1STEP	X=?
X=5msec	

تاخیری که استفاده می‌شود باید 5 میلی ثانیه باشد ، پس در این حالت هر یک ثانیه روتور یک دور می‌چرخد بنابر این به سرعت مطلوب یعنی 60 دور در دقیقه می‌رسیم .
از رجیستر های R0,R1,R2 از بانک رجیستر 0 استفاده شده است ، رجیستر R0 با 4 بار شده تا حلقه اصلی را برای STEP های متوالی بوجود آورد .
رجیستر های R1 و R2 نیز با عده های 50 و 60 بار شده تا چرخش یک دقیقه ای موتور را تضمین نماید .

مثال دوم:

STEPS	
14000	70 دور
14000	60 ثانیه
233	1 ثانیه
1STEP	X=?
X= 4.29msec	

پس در این صورت با داشتن تاخیر مناسب می‌توان موتور را با سرعت rpm 70 در دقیقه چرخاند .
رجیستر های R1 و R2 با اعداد 58 و 60 بار می‌شود تا چرخش یک دقیقه ای موتور را تضمین کند .

مثال سوم:

STEPS	
16000	80 دور
16000	60 ثانیه
266	1 ثانیه
1STEP	X=?
X= 3.75msec	

پس در این صورت با داشتن تاخیر مناسب می‌توان موتور را با سرعت 80 در دقیقه چرخاند .
رجیستر های R1 و R2 با اعداد 67 و 60 بار می‌شود تا چرخش یک دقیقه ای موتور را تضمین کند .

مثال چهارم:

STEPS	
18000	90 دور
18000	60 ثانیه
300	1 ثانیه
1STEP	X=?
X= 3.33msec	

پس در این صورت با داشتن تاخیر مناسب می توان موتور را با سرعت 90rpm در دقیقه چرخاند .
رجیستر های R1 و R2 با اعداد 75 و 60 بار می شود تا چرخش یک دقیقه ای موتور را تضمین کند .

مثال پنجم:

STEPS	
20000	100 دور
20000	60 ثانیه
333	1 ثانیه
1STEP	X=?
X= 3msec	

پس در این صورت با داشتن تاخیر مناسب می توان موتور را با سرعت 100 rpm در دقیقه چرخاند .
رجیستر های R1 و R2 با اعداد 83 و 60 بار می شود تا چرخش یک دقیقه ای موتور را تضمین کند .

محاسبات تأخیرها:

LINE 41,42,43,44,45,46 :

DELAY1:
محاسبه تأخیری به مدت 5 میلی ثانیه.
 $(250*2)+1=501$
 $501*10=5010$ میکرو ثانیه
 $=5 \text{ msec}$

LINE 138,.....143 :

DELAY2:
محاسبه تأخیری به 71.6 میلی ثانیه.
 $250*2=500+1=501$
 $501*143=71643$ میکرو ثانیه
 $=71.6 \text{ msec}$

LINE 145,.....150:

DELAY3:
محاسبه تأخیری به مدت 15 میلی ثانیه.
 $250*2=500+1=501$
 $501*30=15030$ میکرو ثانیه
 $=15 \text{ msec}$

LINE 152,.....157 :

DELAY4:
محاسبه تأخیری به مدت 7.5 میلی ثانیه.
 $250*2=500+1=501$
 $501*15=7515$ میکرو ثانیه
 $=7.5 \text{ msec}$

LINE 159,.....164:

DELAY5:
محاسبه تأخیری به مدت 3.5 میلی ثانیه.
 $250*2=500+1=501$
 $501*7=3507$ میکرو ثانیه
 $=3.5 \text{ msec}$

LINE 166,.....171 :

DELAY6:

محاسبه تاخیری به مدت 2.5 میلی ثانیه.

$$250*2=500+1=501$$

$$501*5=2505 \text{ میکرو ثانیه}$$

$$=2.5\text{mces}$$

بنا براین می توان برای هر سرعت دلخواهی از محاسبات بالا استفاده کرد.

END.

منابع: MihanKit.ir

Mihankit.ir